


POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA -

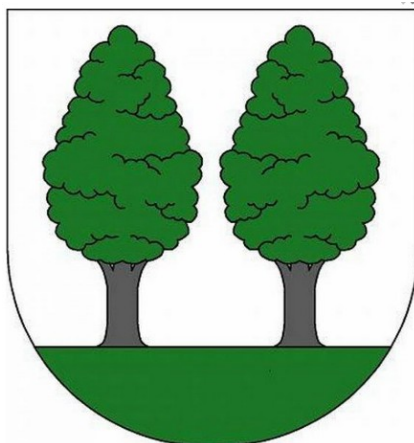

Povodňová prohlídka byla provedena na toku:

- **Blinka IDV 10185564** v úseku cca 8,5 – 0,0 ř.km
- **Správa toku:** Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951 Hradec Králové

Povodňovou prohlídku provedli:

- zástupci městyse Plaňany: Pavel Flieger (člen povodňové komise, zastupitel), Kateřina Svobodová (praxe), Tereza Kozderová (praxe)
- Povodí Labe, s.p., Ing. Jiří Novák
- ORP Kolín - omluveni

Povodňová prohlídka byla provedena 27. 5. 2016

Zpracováno pro: Úřad městyse Plaňany

Adresa Tyršova 72, 281 04 Plaňany

Zpracoval: Pavel Flieger - zastupitel Městyse Plaňany - člen povodňové komise.

Rozdělovník výtisků a CD:

1. Úřad městyse Plaňany – výtisk + CD,
2. Městský úřad Kolín – DS,
3. Povodí Labe, s.p. – DS,
4. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje -DS
5. MO ČRS Plaňany - výtisk
6. Radek Mašín, Radim – e-mail

Výtisk číslo:

1

Obsah:

Kapitola	Název obsahu	Strana
	Obsah	2
1.	Úvod	3
1.1.	Charakteristika toku Blinka	4
2.	Schéma odstranění závad	5
3.	Trasa Povodňové prohlídky	6
4.	Fotodokumentace povodňové prohlídky	7
4.1.	Dokumentace trasy, odhalených závad a navrhovaná opatření	9
5.	Závěr	15

1. Úvod

Povodňová prohlídka byla provedena na vodním toku Blinky IDV 10185564 v úseku cca 8.5-0.0 ř. km, na základě § 79 odst. 2. písm. c) a § 78 odst. 3 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. Provedení povodňové prohlídky bylo zajištěno starostou městyse Plaňany za přítomnosti příslušných účastníků povodňové ochrany (dle zákona).

Jelikož je z hlediska ochrany před povodněmi zcela zásadní zejména prevence, bylo rozhodnuto provést na území městyse povodňovou prohlídku a to způsobem **podrobné terénní prohlídky** s pořízením fotodokumentace. K povodňové prohlídce bylo přistoupeno rovněž z důvodu katastrofální povodně, která zasáhla mimo jiné povodí Blinky v červnu 2013 a bleskové povodně ze dne 28. 5. 2014. Při dalších povodňových prohlídkách bude prováděno **porovnání stavu**, čímž bude umožněno sledovat trend změn a přijímat na základě jeho vyhodnocení další opatření.

Před započítáním samotné prohlídky byli zúčastnění z úřadu městyse Plaňany vyzváni, aby definovali již známé závady na toku, podle kterých byla stanovena trasa prohlídky a „kritická místa“. Na základě pořízené fotodokumentace byla zpracována následující zpráva, která obsahuje popis hlavních závad s fotodokumentací a návrhy na jejich odstranění.

Při následném odstraňování zjištěných závad se doporučuje se vypracovat **harmonogram odstranění závad**. Vždy je nutné jednat s majitelem příslušného pozemku/správcem toku (dle § 47), k odstranění závad může povodňový orgán obce vyzvat rovněž vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území (podle § 72 odst. 3) a v případě, že nebudou **na základě výzvy závady odstraněny, uloží tuto povinnost rozhodnutím**.

Z úřadu městyse Plaňany se povodňové prohlídky zúčastnili:

Pavel Flieger – člen PK, zastupitel, Kateřina Svobodová (praxe), Tereza Kozderová (praxe)

Za správce toku – Povodí Labe, s.p. se povodňové prohlídky zúčastnili:

Ing. Jiří Novák

Za ORP Kolín se povodňové prohlídky zúčastnili:

omluveni

V Plaňanech dne 8. 6. 2016


1.1. Charakteristika toku Blinka

Blinka (ID 10 185 564) je drobný vodní tok, pramení u Libodřic, v nadmořské výšce 311 m a ústí zprava do Výrovky v nadmořské výšce 212 m. Plocha povodí je 25,3 km², délka toku 12,7 km a průměrný průtok při ústí 0,06 m³/s.

Tok teče od svého pramene převážně severním směrem zemědělskou, otevřenou krajinou. Na katastrálním území městyse Plaňany v úseku 8.5-0.0 ř.km 4-12,5 ř.km.

V zastavěném území městyse Blinka protéká od východu a protéká středem obce. Za ČOV se vlévá zprava do Výrovky. V povodí potoka Blinky se nachází rozsáhlá rybníční soustava. Na samotné Blince jsou vybudovány 4 rybníky, z nichž jsou všechny zachovány dodnes. Jedná se o rybník Poboří (2,29 ha), rybník Hradenín (0,22 ha), rybník Blinka (0,2 ha) a rybník Plaňany – malý (0,46ha).


2. SCHÉMA ZPŮSOBU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROVEDENÉ POVODŇOVÉ PROHLÍDCE NA TOKU BLINKY NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY

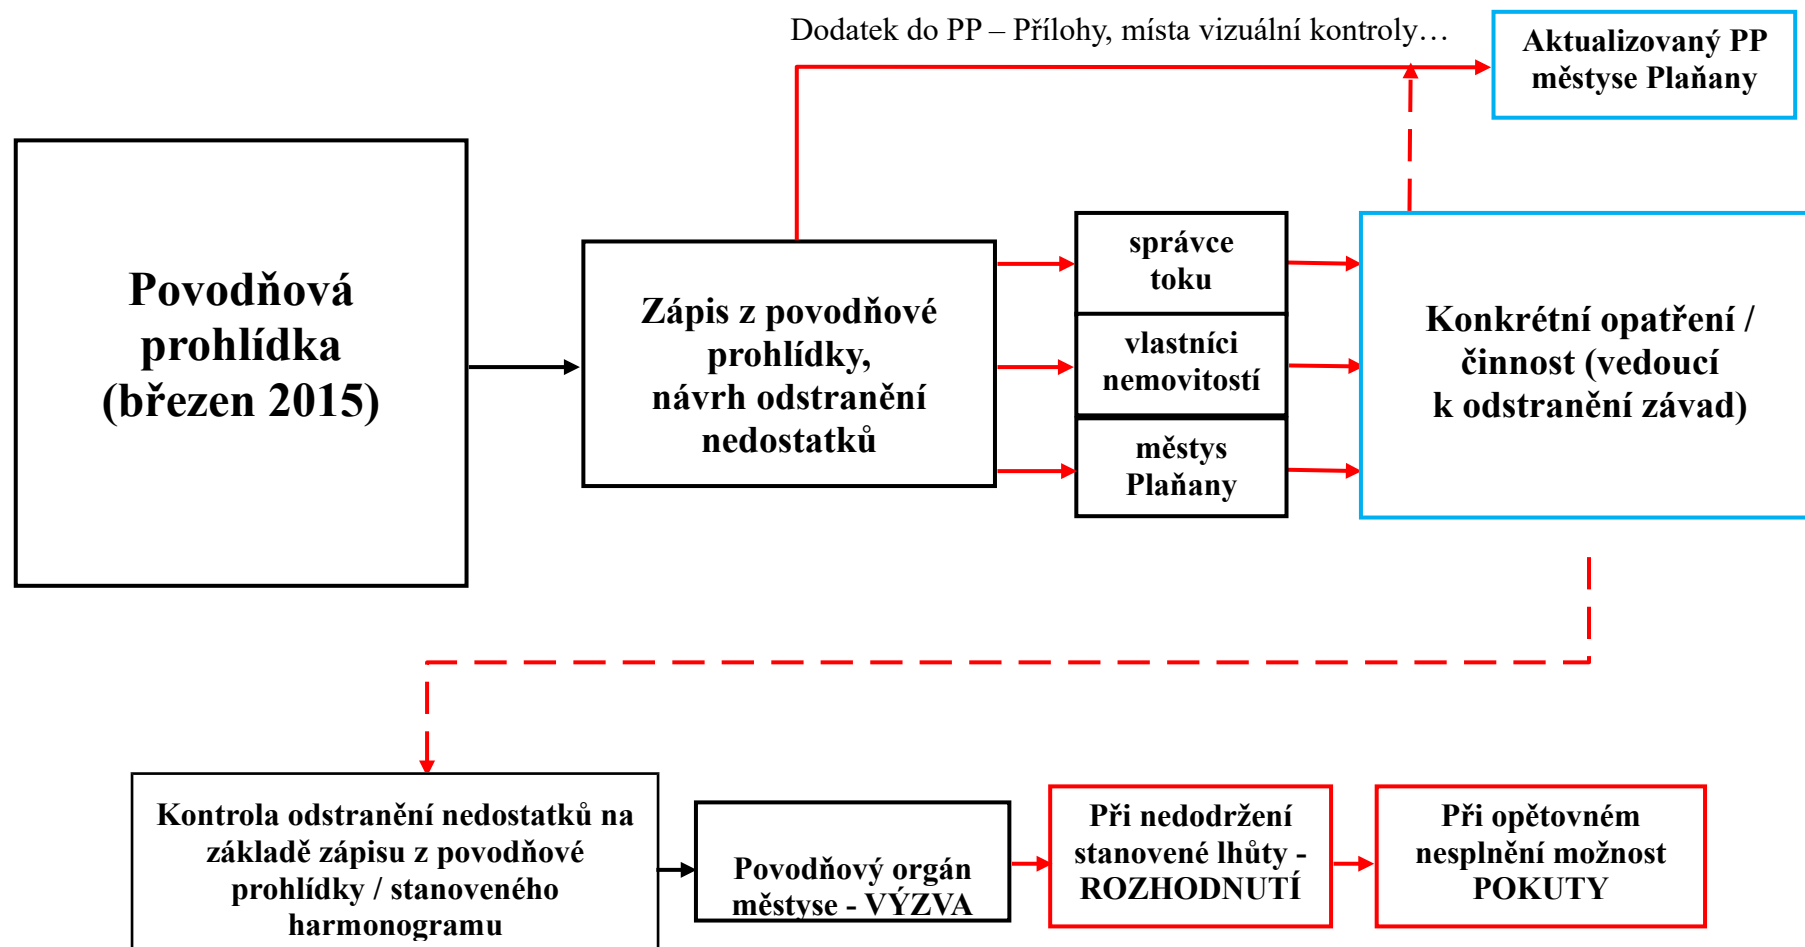

3. Trasa Povodňové prohlídky Plaňany – Blinky

Úsek:

Prohlídka byla vedena od hranice katastru obce Libodřice a katastru obce Poboří směrem po proudu, po pravé straně až k soutoku s říčkou Výrovka (ID 10 100 044) – cca 8,5 – 0,0 ř.km.

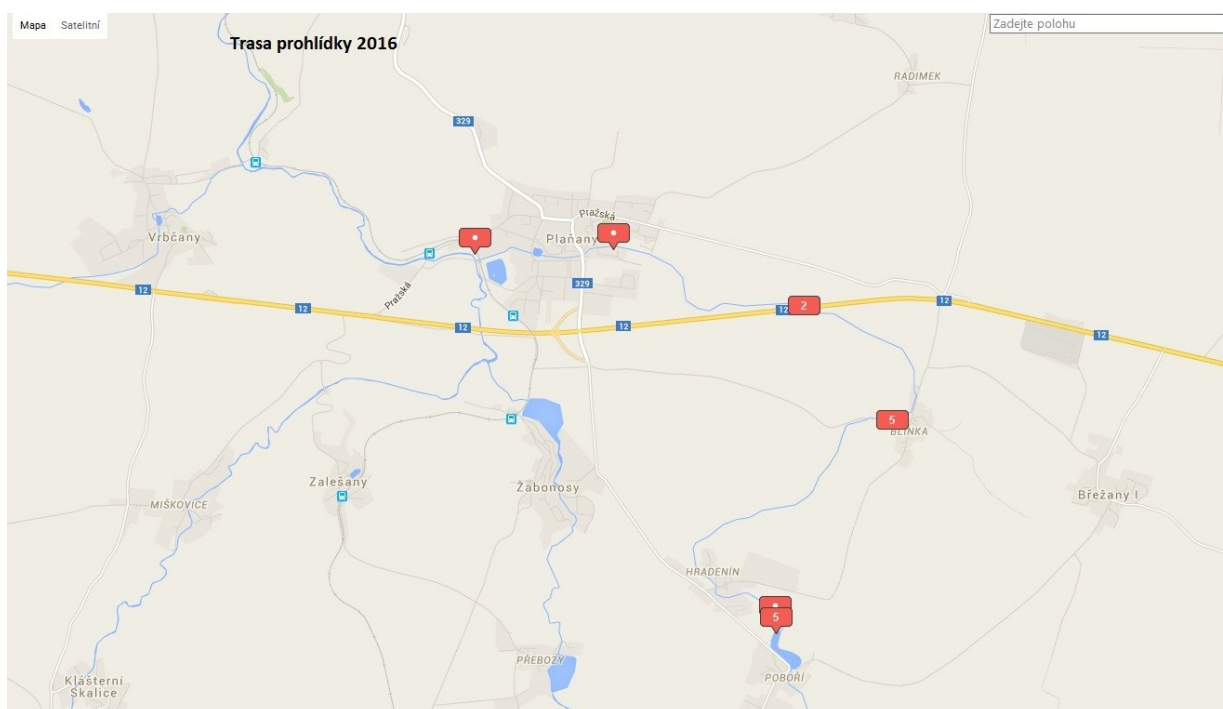


Mapa trasy povodňové prohlídky na vodním toku Blinky

4. Fotodokumentace povodňové prohlídky Plaňany – Blinka

Při povodňové prohlídce byl použit fotoaparát Olympus Tough TG-2 s GPS pro přesné určení polohy při fotografování. U vybraných fotografií v tištěné podobě jsou příslušné souřadnice a další informace uvedeny pod fotografií.

Mapa trasy prohlídky s vyznačením počtu fotografií zhotovených v jednotlivých úsecích toku


Blinka I. úsek

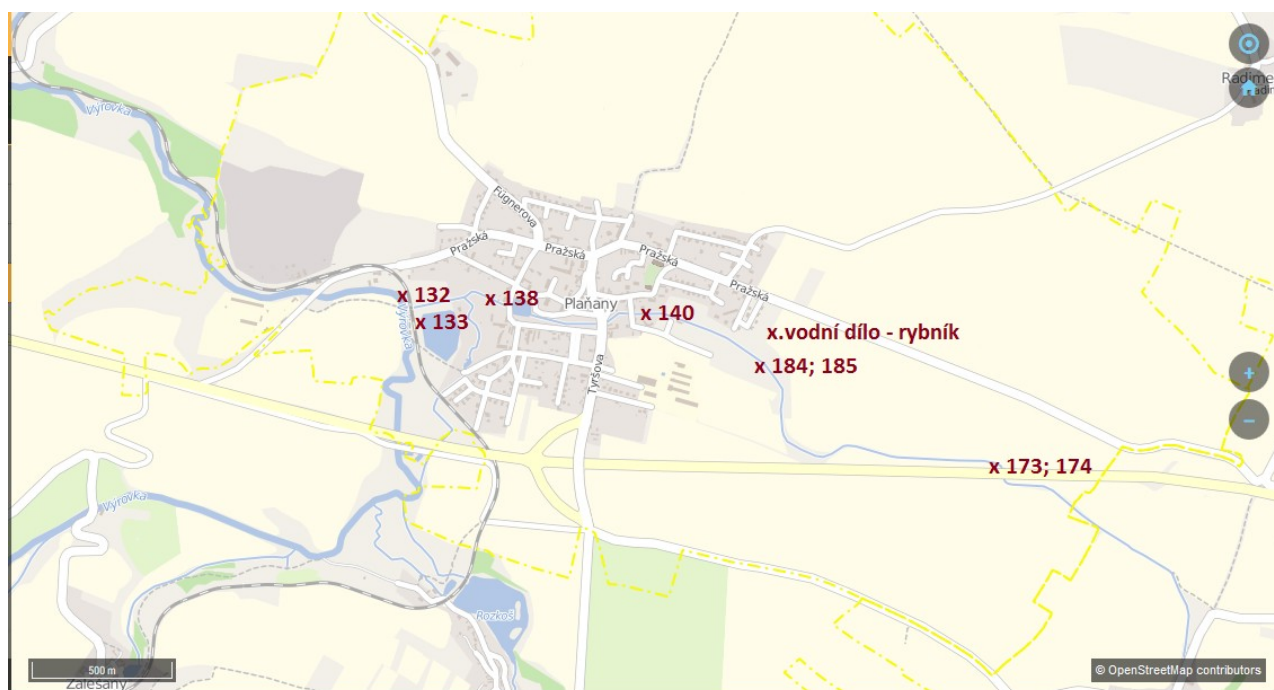

Blinka II. úsek



Blinka III. úsek

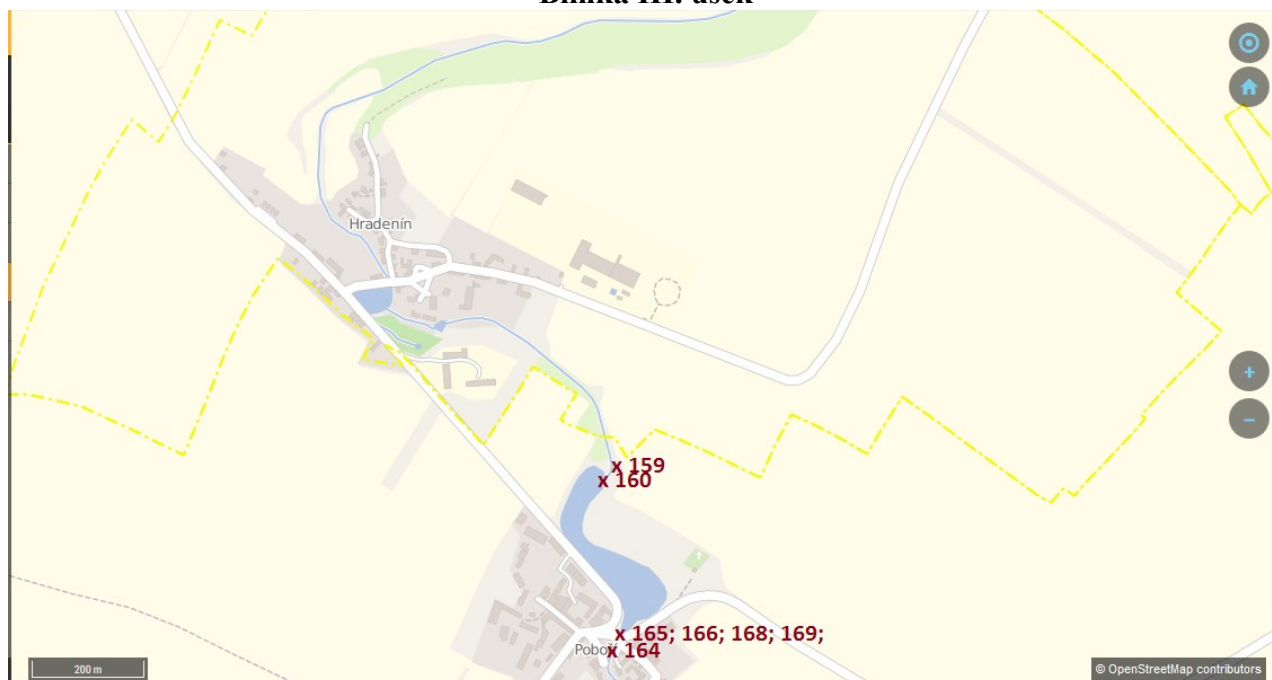

Blinka IV. úsek

bez závad

4.1 Dokumentace trasy, odhalených závad a navrhovaná opatření

	Katastr obce: Plaňany – I. úsek Závada: Náletová dřevina v těsné blízkosti toku. Způsob odstranění: vykácení Odpovědnost: Povodí Labe číslo fotografie: P5270132
	Katastr obce: Plaňany - I. úsek Závada: orientační foto Způsob odstranění: Odpovědnost: číslo fotografie: P5270133
	Katastr obce: Plaňany - I. úsek Závada: orientační foto Způsob odstranění: Odpovědnost: číslo fotografie: P5270138
	Katastr obce: Plaňany - I. úsek Závada: orientační foto Způsob odstranění: Odpovědnost: číslo fotografie: P5270140

	Katastr obce: Blinka - II. úsek Závada: usazený sediment Způsob odstranění: odbagrování Odpovědnost: Povodí Labe číslo fotografie: P5270143
	Katastr obce: Blinka - II. úsek Závada: usazený sediment-malý průtočný profil mostu. Způsob odstranění: ruční odstranění sedimentu Odpovědnost: KSÚS Středočeského kraje číslo fotografie: P5270144
	Katastr obce: Blinka - II. úsek Závada: orientační foto Způsob odstranění: Odpovědnost: číslo fotografie: P5270151
	Katastr obce: Blinka - II. úsek Závada: usazený sediment Způsob odstranění: odbagrování Odpovědnost: Povodí Labe číslo fotografie: P5270156

	Katastr obce: Blinka - II. úsek Závada: usazený sediment Způsob odstranění: odbagrování Odpovědnost: Povodí Labe číslo fotografie: P5270157
	Katastr obce: Poboří – III. úsek Závada: větve a sediment v odtoku hráze Způsob odstranění: vyčištění Odpovědnost: Povodí Labe číslo fotografie: P5270158
	Katastr obce: Poboří – III. úsek Závada: nefunkční hráz rybníka Způsob odstranění: oprava hráze Odpovědnost: MO ČRS Plaňany+majitelé pozemků. číslo fotografie: P5270159
	Katastr obce: Poboří - III. úsek Závada: orientační foto Způsob odstranění: Odpovědnost: číslo fotografie: P5270160

	Katastr obce: Poboří - III. úsek Závada: Vyústění kanalizace do vodoteče Způsob odstranění: Výstavba kanalizace v obci Odpovědnost: Městys Plaňany číslo fotografie: P5270164
	Katastr obce: Poboří - III. úsek Závada: usazený sediment Způsob odstranění: odbagrování Odpovědnost: Povodí Labe číslo fotografie: P5270165
	Katastr obce: Poboří - III. úsek Závada: usazený sediment -vtok do rybníka Způsob odstranění: odbagrování Odpovědnost: Povodí Labe číslo fotografie: P5270166
	Katastr obce: Poboří - III. úsek Závada: usazený sediment Způsob odstranění: ruční odstranění sedimentu Odpovědnost: KSÚS Středočeského Kraje číslo fotografie: P5270168

	Katastr obce: Poboří - III. úsek Závada: usazený sediment Způsob odstranění: odbagrování Odpovědnost: Povodí Labe číslo fotografie: P5270169
	Katastr obce: Plaňany - I. úsek Závada: orientační foto Způsob odstranění: Odpovědnost: číslo fotografie: P5270173
	Katastr obce: Plaňany - I. úsek Závada: orientační foto Způsob odstranění: Odpovědnost: číslo fotografie: P5270174
	Katastr obce: Plaňany - I. úsek Závada: Vodní dílo, bez stavebního povolení a kolaudace Způsob odstranění: Rozhodne MěÚ Kolín Odpovědnost: Radek Mašín, Radim číslo fotografie: vodní dílo – rybník

	Katastr obce: Plaňany - I. úsek Závada: Přemostění toku Způsob odstranění: Rozhodne MěÚ Kolín, Povodí Labe Odpovědnost: Radek Mašín, Radim číslo fotografie: 184
	Katastr obce: Plaňany - I. úsek Závada: Přemostění toku Způsob odstranění: Rozhodne MěÚ Kolín, Povodí Labe Odpovědnost: Radek Mašín, Radim číslo fotografie: 185

5. Závěr

Povodňová prohlídka toku Blinka byla na území městyse Plaňany, obcí Blinka, Hradenín a Poboří provedena řádně, za účasti všech zákonem stanovených účastníků povodňové ochrany a v plném rozsahu. ORP Kolín bylo řádně omluveno a s výsledky povodňové prohlídky seznámeno.

Povodňové prohlídky se zúčastnili zástupci městyse Plaňany, zástupci správce toku. Prohlídka byla zaměřena zejména na problematická místa na toku, který by mohla negativně ovlivnit průběh povodně, tj.: **neudržované břehy, náletové dřeviny, předměty na březích a v toku, které mohou způsobit komplikace při povodni a na mostní objekty**. Fotodokumentace byla pořízena fotoaparátem zn. Olympus TG-2, místa nalezených závad jsou částečně lokalizována zeměpisnými souřadnicemi pořízenými na místě pomocí GPS.

Závady na toku jsou v podstatě stejného charakteru v úseku hranic katastru obce Poboří až po oblast sportovního hřiště městyse Plaňany. Břehy jsou zarostlé náletovými dřevinami, které již místy zasahují do toku, místy se objevuje zvýšené usazování naplavenin. Koryto potoku Blinka doporučujeme pročistit od náletových dřevin a usazené naplaveniny. Úsek toku od sportovního hřiště až po soutok s říčkou Výrovka byl pročištěn v r. 2013 správcem toku. Další část vodního toku koryta Blinka byla vyčištěna v obci Hradenín před nátokem do místního rybníka v délce cca 100 m v roce 2015.

Závady - usazený sediment, náletové dřeviny na březích zasahující do profilu toku a uvolněné břehy vlivem eroze, byly odstraněny. Na zmiňovaném úseku je celkem 8 mostních objektů a 2 lávky pro pěší. Z tohoto počtu je 7 mostů určených pro automobilový provoz a jeden pro železniční dopravu. Ostatní mostní objekty jsou ve vlastnictví ŘSD, KSUS nebo SŽDC, proto údržba koryta pod těmito objekty náleží jejich vlastníkům.

Na pozemku parc. č.629/50 v k.ú. Plaňany - fotografie číslo 184 a 185 jsou umístěny dva nové mostky přes potok, podrobnější stav nelze zjistit z důvodů oplocení pozemku. Současně je na pozemku parc. č. 561/27 v k.ú. Plaňany vybudováno vodní dílo dle sdělení MěÚ Kolín bez stavebního řízení.